

DATA NEWS

Le bulletin d'informations Après-Vente

Bulletin

Véhicules concernés

- Tous les modèles, 2002-05.

Problème

- De l'eau pénètre dans le logement de la roue de secours.

Cause

- Durcissement et fissuration du produit d'étanchéité de carrosserie **Fig. 1** [1].

Solution

Pièces		
Description	Numéro de pièce	Quantité
Produit d'étanchéité (Sikaflex 221)	07SIKAFLEX221HE	1

- Effectuer un test avec de l'eau sur la zone conduit de toit/hayon pour confirmer le problème.
- Nettoyer les alentours du conduit de toit/hayon.
- Appliquer un filet de 2-3 mm de produit d'étanchéité sur la zone concernée **Fig. 1** [1].
- Recommencer cette procédure de l'autre côté.
- Appliquer de la peinture de la même couleur que la caisse sur le produit d'étanchéité.

Fig. 1

