



Modèle	Code	Année modèle	Publié le
CR-V DIE	RE6	15	10/07/2018
CR-V I-DTEC	RE6	16, 17, 18	Auteur

Panne de bougie de préchauffage

Diesel puissance moyenne uniquement (informations de garantie révisées)

Symptôme

Le voyant MIL est allumé et l'un des DTC énumérés ci-après est détecté lors d'un contrôle d'état réalisé avec le HDS :

Tout DTC indiquant une panne de bougie de préchauffage, par exemple un court-circuit ou un circuit coupé.

Voici ci-après les DTC les plus courants concernant une panne de bougie de préchauffage :

P066B - Coupure du circuit de bougie de préchauffage N° 1

P066D - Coupure du circuit de bougie de préchauffage N° 2

P066F - Coupure du circuit de bougie de préchauffage N° 3

P067B - Coupure du circuit de bougie de préchauffage N° 4

P16CD - Coupure du circuit de bougie de préchauffage N° 1

P16CF - Coupure du circuit de bougie de préchauffage N° 2

P16D1 - Coupure du circuit de bougie de préchauffage N° 3

P16D3 - Coupure du circuit de bougie de préchauffage N° 4

Cause

Dans certaines circonstances particulières, de l'humidité peut s'accumuler à l'intérieur du collecteur d'admission.

Lorsque la bougie de préchauffage fonctionne, de l'humidité pénètre dans la chambre de combustion et entre en contact avec la bougie, ce qui entraîne un choc thermique à l'origine de la panne.

Contre-mesure

Le logiciel de l'ECM/PCM a été amélioré pour la phase de chauffage de la bougie afin d'éviter le choc thermique.

Application en production

SHSRE6740HU207390 Spécifications KG
SHSRE6700JU200273 Spécifications KE

Traitement du problème client

Réparer sur demande du client uniquement.

Méthode de réparation

Remplacer la bougie de préchauffage défectueuse et mettre à jour le logiciel de l'ECM à l'aide de la version SVHDS1004004C de décembre 2017 ou d'une version plus récente du HDS.

Information sur les pièces

Référence pièce	Nom de la pièce
12291-RL0-G01	BOUGIE INCANDESCENTE

La référence est commune aux quatre cylindres.

Information sur la garantie

Application : Garantie normale

Pièce en cause : 12291-RL0-G01

Code de demande : 032

Code de symptôme NEWS : 03203 Témoin PGM-FI (MIL) ALLUME

N° d'opération (LON-NEWS uniquement) :

Description LON	LON	FRT
Remplacement de bougie de préchauffage	1101M5	0.3
Mise à jour du PCM (Die)	1255A1	0.3

(suite)



sel)		
------	--	--