



Modèle	Code	Année modèle	Publié le 03/02/2020
CIVIC 5D	FK3	15, 16	Auteur Christophe LEFÈVRE FH (France)
CIVIC TOURER	FK3	17	
CR-V DIESEL	RE6	15, 18	
CR-V I-DTEC	RE6	16, 17	
HR-V	RU8	16, 17, 18	

Rappel de sécurité 6ER : Non-conformité avec la réglementation de contrôle des émissions au cours de l'utilisation d'un véhicule (ISC)
Modèles : CR-V, Civic, HR-V Version Diesel

Symptôme

Le client ne constatera aucun symptôme. Les émissions de NOx dans les gaz d'échappement dépassent les valeurs fixées dans le règlement européen ISC.

Cause

Un excès de soufre s'accumule dans le catalyseur. Ceci est dû à des températures du catalyseur d'échappement trop basses pour que le moteur puisse effectuer la purge du soufre pendant l'opération de régénération du DPF (filtre à particules diesel).

Contre-mesure

Modification du logiciel du PCM pour faire en sorte que le catalyseur atteigne les températures requises pendant la régénération du DPF pour effectuer la purge du soufre.

Traitement du problème client

Effectuer la mise à jour du PCM pour tous les véhicules concernés.

Méthode de réparation

Vérifiez que vous avez correctement installé la dernière version du logiciel HDS sur votre DSTi / MVCi. (Version logicielle iHDS 1.005.004 : avril 2019 ou plus récente)

Télécharger le fichier correctif depuis l'URL ci-dessous.

<https://www.ecom.honda-eu.com/msinternal/ShareFileSSO/ShareFile/Files/fi0ef06c-5ba2-612a-d064-70f5b06bb067>

Installer le correctif sur le véhicule. ECU_Update_for_20191205_for_EU (002), voir le fichier joint qui explique la procédure d'installation.

Lors de l'installation du correctif, il est possible de rencontrer les erreurs suivantes à la première tentative.

« ERROR 5A
PROCEDURE ERROR
Retry programming. If the same error is reported again, replace the CM and retry programming. » (Erreur 5A. Erreur de procédure. Faire une nouvelle tentative de programmation. Si la même erreur se reproduit, remplacer le module de commande et faire une nouvelle tentative de programmation.)

« An Error has occurred | Keep ignition on to prevent control module damage, Press enter » (Une erreur est survenue. Garder le contact mis pour éviter d'endommager le module de commande. Appuyer sur Entrée.)

Si ce problème se produit, réessayer d'installer le correctif. À la deuxième tentative, il s'installera correctement.

Information sur les pièces

Aucune pièce n'est nécessaire pour cette réparation.

Information sur la garantie

Pièce en cause : 37805-R3J-G02 Logiciel de PCM

N° d'opération (LON-NEWS uniquement) :

Description LON	LON	FRT
Mettre à jour le PCM	1255A1	0.3

Information : Tous les clients seront contactés par lettre recommandée à la Mi février.